radwag.com

Basamento H315.4.3000.C11

WP-231-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,6R4

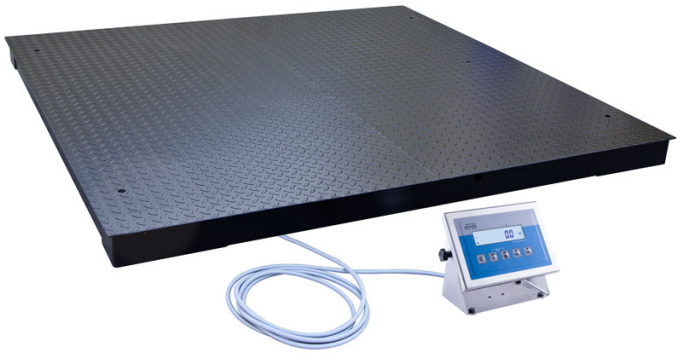

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	3000 kg
Portata minima [Min]	20 kg
Divisione [d]	1 kg
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1 kg
Campo di tara	-3000 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	200 g
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Display	4,3” LCD (backlit)

Parametri fisici	
Lunghezza del cavo	3 m
Dimensione piatto	2000×2000 mm
Altezza della piattaforma	120 ± 10 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	2100×2100×550 mm
Mass scala con indicatore	290 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 67 cell, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB
Interfacce opzionali	RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore opzionale	internal rechargeable battery
Tempo operativo delle batterie	max 7h
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

Additional fee for verification

Accessori (Additional Fee)

AP2-4 Modulo di conversione analogica
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Telaio per affondare il peso nel terreno
Display
Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)
Cavo seriale RS 232, RS 485
Rampe
Alimentatore
Convertitore RS 232 – Ethernet
USB adatper
Stampanti di ricevuta
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
ConvertitoreRS 232 – USB
Convertitore RS 232 – RS 485

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]