radwag.com

# Pèse-palette C315.4P.600.C

WP-239-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,CB1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|---|---|
| Capacité maximale [Max] | 600 kg |
| Capacité minimale [Min] | 4 kg |
| Précision de lecture [d] | 200 g |
| Échelon de légalisation [e] | 200 g |
| Étendue de tare | -600 kg |
| Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 200 g |
| Classe de précision OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Paramètres physiques** | |
| Afficheur | 4,3” LCD (rétro-éclairé) |
| Longueur de câble | 3 m |
| Dimension du plateau | 840×1200 mm |
| Dimensions d'appareil L x P x H | 1322×840×85 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 1400×900×430 mm |
| Masse de balance avec le terminal | 43 kg |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 65 construction, IP 67 tensomètre, IP 43 terminal |
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | RS232 |
| Interfaces optionnelles | RS232 |
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur |
| Prise de courant maximale | 5 W |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | max 8h |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |





Additional fee for verification




## Accessoires (Additional Fee)

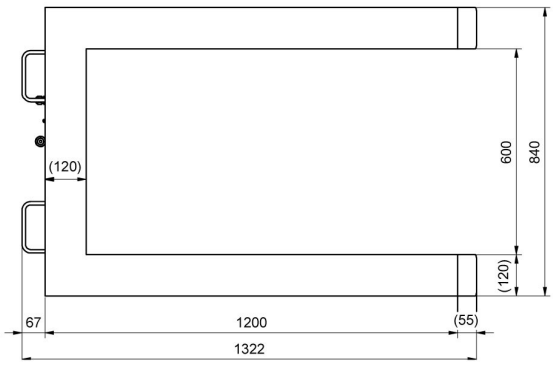
Alimentateurs
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Supports, Statifs, bras-supports
Câbles d'alimentation de cigare-allume
Afficheurs
Câbles RS 232, RS 485
Convertisseur RS 232 – Ethernet
Sorties de boucle de courant AP2-1
Convertisseur RS 232 – USB
Convertisseur RS 232 – RS 485
Imprimante de tickets de caisse

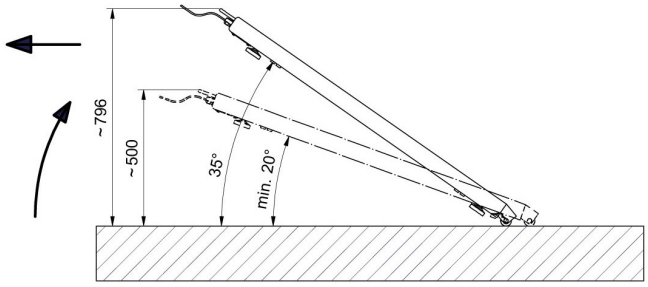
## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]

# Dimensions d'appareil L x P x H




Warunki transportu i przemieszczania wagi paletowej przy pomocy kółek jezdnych oraz uchwytów.

Transport of the pallet scale using casters and handles.