



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,JVY

Bilancia pesa pallet in acciaio inox H315.4P.3000.H

WP-235-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold


Newton unit
measurement


Animal weighing

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	3000 kg
Portata minima [Min]	20 kg
Divisione [d]	1 kg
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1 kg
Campo di tara	-3000 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	1000 g
Classe OIML	III

Parametri fisici	
Display	4,3" LCD (backlit)
Lunghezza del cavo	3 m
Dimensione piatto	860×1200 mm
Device dimensions L x P x A	1330×860×80 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	1400×900×430 mm
Mass scala con indicatore	46 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB
Interfacce opzionali	RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore opzionale	internal rechargeable battery
Tempo operativo delle batterie	max 7h
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

AP2-4 Modulo di conversione analogica
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)
 Display
 Cavi di rete (connessione balance - Ethernet)
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Alimentatore



Convertitore RS 232 – Ethernet
 USB adapter
 Stampanti di ricevuta
 Cavo USB (connessione balance - stampanti)
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Convertitore RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Device dimensions L x P x A

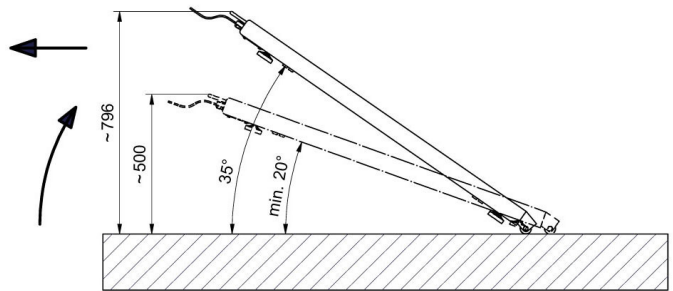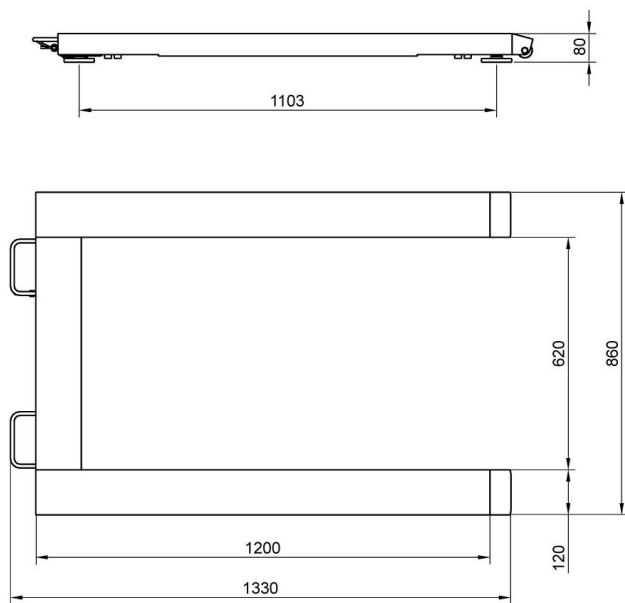

Warunki transportu i przemieszczania wagi paletowej przy pomocy kółek jezdnych oraz uchwytów.

Transport of the pallet scale using casters and handles.