



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,T3S

HX7.4.300.C7 多機能はかり

WP-224-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ

| | |
|--------------------|---------|
| 最大ひょう量 [Max] | 300 kg |
| 最小荷重 | 2 kg |
| 最小表示 [d] | 100 g |
| 法定計量時の単位 [e] | 100 g |
| 風袋範囲 | -300 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 20 g |
| OIMLクラス | III |

物理的パラメータ

| | |
|--------|------------|
| ディスプレイ | 7" セル ワイヤー |
|--------|------------|

| 物理的パラメータ | |
|----------------|--|
| ケーブル長 | 3 m |
| 計量皿寸法 | 1000×1000 mm |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 1100×1000×500 mm |
| 正味重量 | 84,7 kg |
| 総重量 | 114,3 kg |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 65 ステンレススチール, IP 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 円筒形 |
| キーパッド | カーボンファイバー |
| 工事中 | ABS樹脂 St3S |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU |
| オプションのインターフェース | 分 |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| 消費電力 max. | 25 W |
| オプションの電源 | 12 – 24 V DC |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | -10 – +40 °C |
| 保管温度 | -10 – +50 °C |
| 相対湿度 | 10% – 80% RH 温度における |
| インジケータ | PUE HX7 |
| ボタンの数 | 22 |
| 使用上の特徴 | |
| プラットフォームの最大数 | 2 |



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
ディスプレイ
電源アダプタ
RS 232、RS 485 ケーブル
USB cable (はかり - プリンタ)
ランプ (傾斜路)
IN/OUT ケーブル
バーコードスキャナ


ラベルプリンタ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
キーパッド、外部スイッチ
USBアダプタ
レシートプリンタ
組み込み型スケール用フレーム
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 - USB コンバータ
追加モジュール

ソフトウェア (Additional Fee)


- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

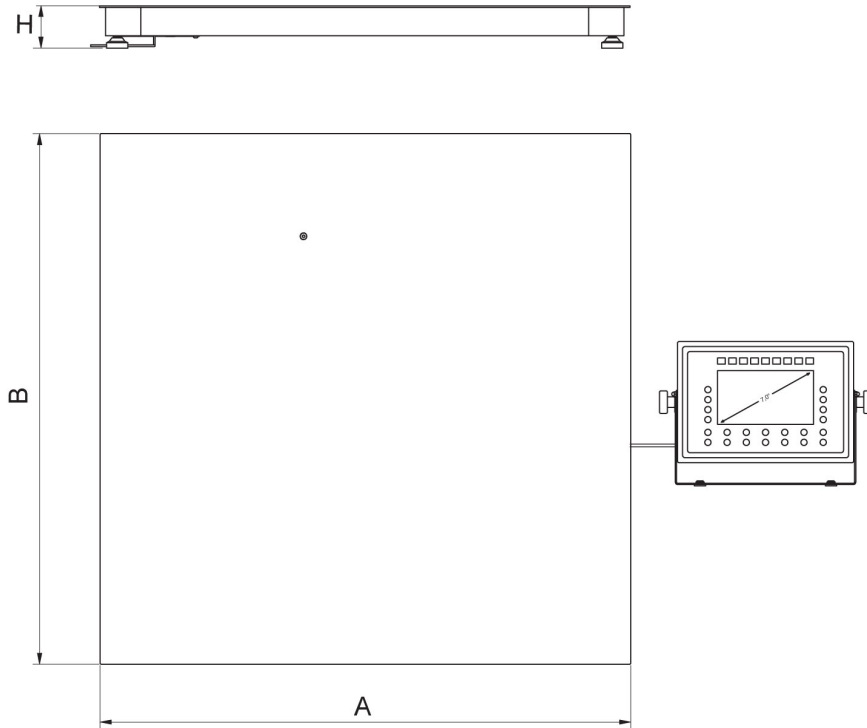

C Platform

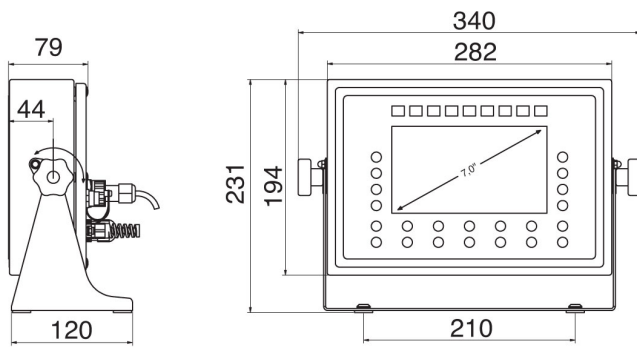

PUE HX7

| | A | B | H |
|------------|------|------|---------|
| HX7.4.C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| HX7.4.C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10* | 1500 | 2000 | 160 ±10 |
| HX7.4.C11* | 2000 | 2000 | 160 ±10 |

* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg
dimensions in mm